




SERVICE - INFO

Baotian SMART RIDER 50 cm³ / 125 cm³ - Tankgeber / Tankanzeige ohne Funktion -

Vereinzelt kommt es bei Fahrzeuge des Herstellers Baotian Smart Rider zu Problemen bei der Tankanzeige. Ursache ist eine Überschneidung von Toleranzfeldern was zur Folge hat, daß der Schwimmer des Tankgebers im Inneren des Kraftstofftanks an der Tankwandung streift. Durch das Nachrücken des Führungsgestänges im Tank kann das Problem behoben werden. Der Tank muß für die Reparatur nicht ausgebaut werden !

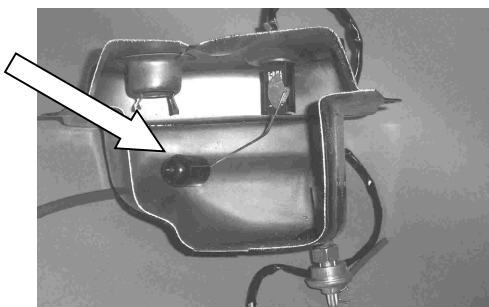


Durch die ungünstigen Toleranzen streift in einigen Fällen der Schwimmer an der Gehäusewandung.

Entleeren Sie den Tank vor der Reparatur !



Mit Hilfe eines 5mm starken gebogenen Drahtes kann man den den Führungsdraht des Schwimmers ausrichten. .

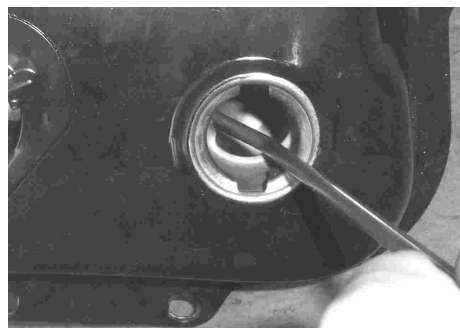

Führen Sie den Draht durch die Tanköffnung ein.

Haken Sie den Draht (mit Taschenlampe leichter) am Drahtgestänge des Schwimmers ein und drücken Sie den Schwimmer und das Schwimmergestänge kräftig in Richtung Tankmitte.

Prüfen Sie mit Hilfe des Hakens ob der Tankgeber funktioniert (Tankanzeige) und ob er bei senkrecht stehendem Fahrzeug widerstandsfrei in die Ursprungsposition (ganz unten) zurückfällt.

Vergessen Sie nicht das Fahrzeug nach der Reparatur wieder zu betanken.

